



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**Centro di Servizi per il Ponente Ligure -
Giardini Botanici Hanbury GBH**

Corso Montecarlo, 43

18039 Ventimiglia (Località La Mortola)

DVR

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Relazione Tecnica della Sicurezza

Valutazione delle condizioni di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

DATA DEL SOPRALLUOGO

25/05/2023

ESEGUITO DA:

Ing. Fabio Sacchini

Fabio Sacchini

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

SEZIONE 1

Introduzione

In attuazione del D. Lgs. 81/08 il presente documento costituisce uno strumento di conoscenza per il Datore di Lavoro, esso, riporta l'esito della ricognizione effettuata presso il Cliente e che ha riguardato gli aspetti organizzativi, tecnici e certificativi, allo scopo di monitorare il sistema interno per la gestione della sicurezza.

Tale documento, tramite le informazioni acquisite con i colloqui con le principali funzioni aziendali ed attraverso i sopralluoghi tecnici negli ambienti di lavoro, fornisce uno studio approfondito delle caratteristiche e delle dinamiche interne che caratterizzano la gestione e lo "stato dell'arte" del Cliente nell'applicazione della normativa di sicurezza.

Il documento si compone di due sezioni, di cui la prima introduttiva, ove vengono descritte le modalità di svolgimento dell'analisi, mentre la seconda sezione evidenzia le non conformità/criticità riscontrate nella gestione e nella attuazione della sicurezza aziendale. Poiché il documento contiene elementi utili alla verifica del sistema prevenzionale interno al Cliente, esso rappresenta un valido supporto per implementazione dei sistemi di qualità aziendali.

Criteri utilizzati per effettuare l'audit

Le attività di verifica sono state svolte attraverso la ricognizione degli aspetti organizzativi e tecnici inerenti il sito del Cliente.

L'analisi è stata condotta mediante la raccolta "in loco" delle informazioni sui temi della sicurezza, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e documentali, sia per quanto riguarda gli aspetti tipicamente tecnici delle attività lavorative e degli ambienti di lavoro.

La logica di acquisizione dei dati utilizza due modalità differenti ma complementari di censimento, al fine di disporre di tutte le informazioni utili a stimare i livelli di applicazione delle molteplici normative di sicurezza, si è reso necessario prima avviare uno studio particolareggiato sulle attività lavorative e sulle mansioni coinvolte nelle varie fasi operative, attraverso l'acquisizione del mansionario aziendale, interviste ai responsabili delle attività, ed eventualmente coinvolgimento dei lavoratori. Successivamente sono stati considerati ed acquisiti, tramite lo svolgimento dei sopralluoghi, tutti gli aspetti che caratterizzano gli ambienti di lavoro in cui le attività si svolgono, gli impianti, le attrezzature, le sostanze, i preparati e gli agenti utilizzati, con lo scopo di verificarne l'idoneità con riferimento alla normativa vigente.

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

Le criticità/non conformità rilevate sono state successivamente valutate attraverso una stima semiquantitativa dell'entità delle esposizioni, cioè attraverso la valutazione delle modalità operative (frequenza e durata delle operazioni; caratteristiche intrinseche degli agenti, sistemi di protezione collettiva e individuale ecc.) e secondo una stima della probabilità di accadimento e dell'entità del danno (Matrice del rischio). Di seguito le tabelle in cui vengono definiti i criteri per la scala delle probabilità di accadimento (tab.1); la scala dell'entità del danno (tab.2), la matrice del rischio (tab.3), il livello del rischio (tab.4) e l'indice di priorità degli interventi (tab.5).

Quantificazione del Rischio:

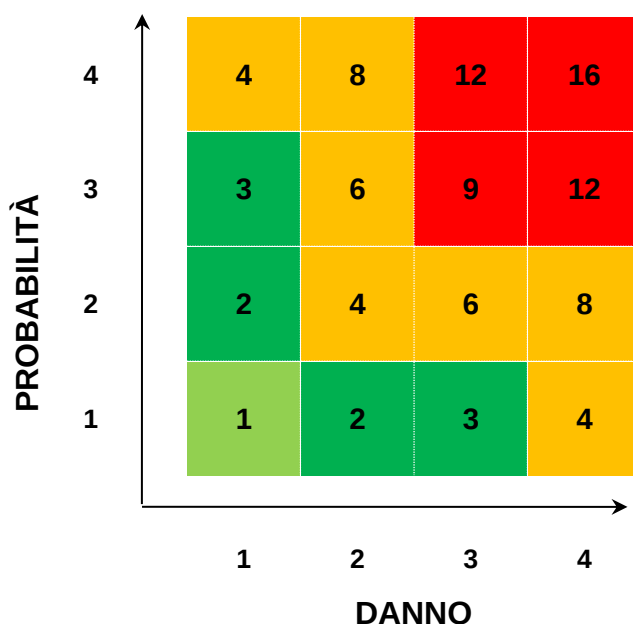
Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	ALTAMENTE PROBABILE	- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nello stesso Ente o in Enti simili o situazioni operative simili (consultare le fonti di danno, infortuni e malattie professionali, dell'azienda, all'USSL, dell'ISPESL, etc.). - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	PROBABILE	- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	POCO PROBABILE	- La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	IMPROBABILE	- La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. - Non sono noti episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

(Tab.1 **Scala delle Probabilità "P"**)

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	GRAVISSIMO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

(Tab.2 **Scala dell'entità del Danno "D"**)



(Tab.3 **Matrice del Rischio "R=P*D"**)

$R \geq 9$	Azioni correttive indilazionabili
$4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
$2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine
$R = 1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

(Tab.4 **Valutazione numerica e cromatica del Livello di Rischio "R"**)

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

Indice di Priorità: Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro valori riportati in tabella 5.

IDP1	INDICE DI PRIORITÀ ALTA	<i>Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori.</i> <i>Le non conformità classificate come P1 richiedono interventi di adeguamento urgenti poiché oltre a creare i presupposti per l'accadimento di un possibile infortunio prefigurano per il Datore di Lavoro sanzioni penali di carattere detentivo o pecuniario.</i>
IDP2	INDICE DI PRIORITÀ MEDIO - ALTA	<i>Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che non implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori.</i> <i>Le non conformità classificate come P2 richiedono interventi di adeguamento a medio termine poiché pur non implicando l'insorgere di condizioni di pericolo grave ed immediato rappresentano comunque una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.</i>
IDP3	INDICE DI PRIORITÀ MEDIA	<i>Non conformità di carattere tecnico/documentale derivante dall'aggiornamento e dall'evoluzione della normativa tecnica di riferimento e non implicante l'insorgere di particolari condizioni di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.</i> <i>Gli interventi di adeguamento corrispondenti al presente livello di priorità possono essere programmati nel tempo in funzione della fattibilità degli stessi.</i>
IDP4	INDICE DI PRIORITÀ MEDIO - BASSA	<i>Il seguente indice di priorità corrisponde più che ad una non conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di essere migliorato ed ottimizzato.</i> <i>Gli interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo organizzativo e tecnico, verranno programmati nel tempo con il fine di elevare il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro.</i>

(Tab.5 **Scala Indice di Priorità, "Pn"**)

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

SEZIONE 2 – AUDIT

Indicazione delle non conformità

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Esterno	ST.	
RISCHIO: P x D =R	3	4	12	PRIORITÀ	IDP1			
FONTE DI RISCHIO	Idranti							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Incendio							
NON CONFORMITÀ	Rete antincendio incompleta Idranti non segnalati							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	La rete idrica antincendio a servizio dei Giardini risulta incompleta e non copre tutte le aree dell'insediamento Alcuni idranti non risultano idoneamente segnalati In occasione degli interventi di manutenzione periodica svolti sono state segnalate numerose difformità (manichette rotte o bucate, lance rotte ecc) da ripristinare							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale addetto alle squadre di emergenza del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Verificare la possibilità di estendere la rete idranti a coprire anche le aree che risultano al momento non coperte (es: foresteria) Introdurre idonea segnaletica presso gli idranti che ne risultano sprovvisti Procedere alla manutenzione dei mezzi che risultano non efficienti Prevedere una aggiornata valutazione del rischio incendio con la conseguente: - verifica e analisi della rete (tipologia ed ubicazione dell'alimentazione al fine di garantire la portata e la pressione richiesta dall'impianto nonché i tempi di erogazione previsti oltre alla continuità ed all'affidabilità della stessa in ogni situazione, per esempio congelamento o siccità); - verifica dell'eventuale gruppo di pompaggio, calcolo idraulico con dimensionamento di ogni tratto di tubazione in base alle perdite distribuite e localizzate e dei dispositivi di protezione esterna, terminali ed attacchi di mandata, corretta ubicazione e funzionamento degli apparecchi di misura di portata e di pressione							
ORGANIZZATIVE	Prevedere la regolare manutenzione e tenuta in efficienza della rete esistente esterna							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Depositi carburanti
RISCHIO: $P \times D = R$	2	3	6	PRIORITÀ			IDP2	
Fonte di rischio	Liquidi infiammabili e combustibili							
Categoria e tipologia di rischio	Incendio, esplosione							
Non conformità	Assenza di estintore a servizio dell'area Assenza di bacino di contenimento							
Descrizione particolareggiata	Non è presente un estintore a polvere a servizio dei locali utilizzati come deposito dei carburanti (benzina e gasolio) destinati all'alimentazione delle attrezzature in uso presso i Giardini Tali locali sono rispettivamente ubicati: - a fianco del livello inferiore della Falegnameria; - in prossimità del Vivaio (deposito principale) Assenza di bacino di contenimento o armadio di sicurezza per le taniche dei carburanti presenti  Foto 2022 – Deposito Falegnameria  Foto 2023 – Deposito Falegnameria  Foto 2023 – Deposito Vivaio							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale addetto alle squadre di emergenza del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Introdurre almeno un estintore a polvere (consigliato da 6 kg del tipo 34A 233B C) a servizio dei depositi in oggetto e dotarli di idonea segnaletica Introdurre apposito bacino di contenimento o armadio di sicurezza per le taniche dei carburanti presenti							
ORGANIZZATIVE	Verificare la disponibilità di idonea procedura per l'effettuazione delle attività di rabbocco Da valutare rischio atmosfere esplosive, verificando l'idoneità della ventilazione e del grado di protezione degli impianti elettrici presenti							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura parzialmente attuata (introdotti estintori a polvere da 6 kg del tipo 34A 233B C presso ciascuno dei depositi)							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Serra
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
Fonte di RISCHIO	Estintori							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Incendio							
NON CONFORMITÀ	Assenza di estintore a servizio dell'area				 Foto 2023			
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Non è presente un estintore a polvere a servizio dell'area della Serra							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale addetto alle squadre di emergenza del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Introdurre almeno un estintore a polvere (consigliato da 6 kg del tipo 34A 233B C) a servizio dell'area e dotarlo di idonea segnaletica							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura attuata (introdotto estintore a polvere da 6 kg del tipo 34A 233B C)							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Casa Maurizio - Depositi
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Estintori							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Incendio							
NON CONFORMITÀ	Assenza di estintore a servizio dei locali							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Non sono presenti estintori a polvere a servizio dei depositi di Casa Maurizio							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale addetto alle squadre di emergenza del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Introdurre almeno un estintore a polvere (consigliato da 6 kg del tipo 34A 233B C) a servizio dell'area e dotarlo di idonea segnaletica							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura attuata (introdotti estintori a polvere da 6 kg del tipo 34A 233B C presso i depositi)							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Villa Orengo – Piano Fondi
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Estintori							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Incendio							
NON CONFORMITÀ	Assenza di estintore a servizio dell'area							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Non sono presenti estintori a polvere a servizio dei depositi ubicati al piano fondi di Villa Orengo							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale addetto alle squadre di emergenza del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Introdurre almeno un estintore a polvere (consigliato da 6 kg del tipo 34A 233B C) a servizio dell'area e dotarlo di idonea segnaletica							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura attuata (introdotto estintore a polvere da 6 kg del tipo 34A 233B C)							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO			LIV.	Tutti i piani, eccetto il Piano Terra	ST.	Villa Orenco
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITY		IDP2	
Fonte di rischio	Impianto rilevazione fumi						
Categoria e tipologia di rischio	Incendio						
Non conformità	Impianto di rilevazione fumi che copre solo il piano terra						
Descrizione particolareggiata	Presso Villa Orenco l'impianto di rilevazione fumi copre il solo piano terra dell'edificio						
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale addetto alle squadre di emergenza del pericolo presente						
DA PIANIFICARE	Si consiglia (misura migliorativa) di estendere l'impianto di rilevazione fumi presente a copertura di tutti i piani della Villa						
ORGANIZZATIVE	Aggiornare il registro antincendio con le manutenzioni effettuate sulla parte di impianto presente						
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Dai rapporti delle manutenzioni sugli impianti si è riscontrata una non conformità su un POA						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	LIV.		ST.	Casa Rustica – Piano Primo Bar – Deposito Biglietteria Casa Maurizio – Spogliatoi Casa Maurizio – Locale ristoro Foresteria – deposito fitofarmaci piano terra Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	P2
FONTE DI RISCHIO	Estintori				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Incendio				
NON CONFORMITÀ	Estintori posizionati a terra e non segnalati				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presenza di estintori posizionati a terra e non segnalati				 Foto 2023
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale addetto alle squadre di emergenza del pericolo presente				
DA PIANIFICARE	Appendere gli estintori o posizionarli su piantana Ove assente, introdurre idonea segnaletica				
ORGANIZZATIVE					
STATO DI ATTUAZIONE	Misura attuata (estintori posizionati su piantana o appesi a muro e segnalati)				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	LIV.	Piano quarto e quinto	ST.	Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2
FONTE DI RISCHIO	Deposito materiali				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Incendio				
NON CONFORMITÀ	Presenza di materiale vario in deposito				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presso i piani quarto e quinto di Villa Orengo sono presenti materiali vari in deposito, parte dei quali posizionati a terra Al piano quinto è posizionato materiale vario in attesa di smaltimento Non è presente un estintore a servizio dell'area  Foto 2022  Foto 2023 – PIANO QUINTO  Foto 2023 – PIANO QUARTO				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente				
DA PIANIFICARE	Disciplinare lo stoccaggio del materiale, eliminando eventuale materiale in disuso presente Si consiglia di introdurre un estintore da 6 kg a polvere del tipo 34A 233B C a servizio dell'area				
ORGANIZZATIVE					
STATO DI ATTUAZIONE	Misura parzialmente attuata (riordinato il deposito al piano quarto)				

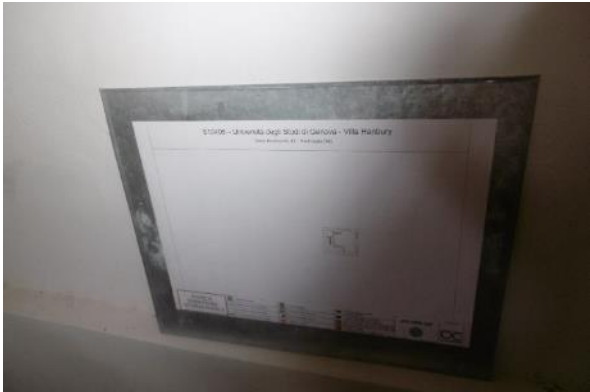
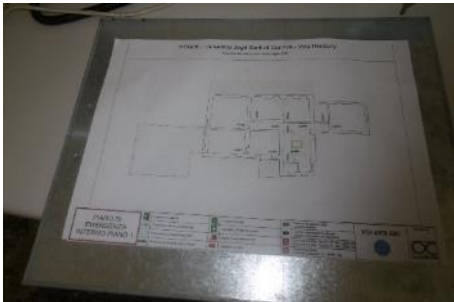
DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	LIV.		ST.	Aree esterne, Cava
RISCHIO: $P \times D = R$	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2
Fonte di rischio	Materiali combustibili				
Categoria e tipologia di rischio	Incendio				
Non conformità	Assenza di procedura per le attività di abbruciamento residui vegetale				
Descrizione particolareggiata	E' svolta presso la cava attività di abbruciamento dei residui vegetali per cui non è disponibile idonea procedura formalizzata che preveda che: 1) ricorrere all'abbruciamento di residui vegetali solo nel caso in cui non si possa ricorrere alla triturazione/riduzione di volume degli scarti; 2) non radunare troppe sterpaglie (è possibile bruciare solo piccoli cumuli); 3) seguire le indicazioni regionali a riguardo (divieto assoluto nei periodi di divieto a rischio incendio e solo quando è assente vento etc..); 4) individuazione di una zona o più zone in cui radunare e bruciare sterpaglie: spazio ripulito, lontano da accumuli materiale combustibile, alberi, edifici..., nelle cui vicinanze è disponibile presa d'acqua/idrante, estintore; 5) vietato svolgere queste attività da soli; 6) obbligo di vigilanza fino al completo spegnimento dell'abbruciamento; 7) informare tutti i giardinieri sulla corretta procedura per abbruciamento vegetali.				
	 Foto 2022				
	 Foto 2023				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente				
DA PIANIFICARE	Redigere e rendere operativa una procedura per abbruciamento in sicurezza dei residui vegetali				
ORGANIZZATIVE	L'utilizzo del percorso di accesso alla cava con un mezzo tipo trattore deve essere consentito previa valutazione della stabilità del pendio/delle protezioni				
STATO DI ATTUAZIONE	Misura parzialmente attuata: la procedura è stata redatta, ma va resa operativa				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	LIV.	Piano Fondi	ST.	Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2
Fonte di Rischio	Materiali combustibili				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Incendio				
NON CONFORMITÀ	Presenza di materiali in disuso				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presso il Piano Fondi di Villa Orengo sono presenti materiali in deposito Buona parte del materiale è costituito da reperti di cui la Soprintendenza chiede la conservazione per motivi storico-artistici Sono presenti anche materiali provenienti da un vecchio cantiere di ristrutturazione  Foto 2021  Foto 2023  Foto 2023				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente				
DA PIANIFICARE	Disciplinare lo stoccaggio del materiale presente, eliminando quello in disuso, al fine di diminuire il carico d'incendio presente				
ORGANIZZATIVE					
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Tutti i piani	ST.	Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	P2			
FONTE DI RISCHIO	Planimetrie di emergenza							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Gestione delle emergenze							
NON CONFORMITÀ	Planimetrie di emergenza disponibili ma non affisse					 Foto 2023		
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presso tutti i piani di Villa Orengo non sono presenti le planimetrie di emergenza							
	 Foto 2023							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE								
DA PIANIFICARE	Appendere le planimetrie emergenza disponibili al percorso: https://intranet.unige.it/sicurezza/montecarlo-cso-43-la-mortola a tutti i piani della Villa in zone ben visibili							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura parzialmente attuata (affissa la planimetria a piano quinto, le altre sono in fase di affissione)							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Esterno	ST.	Deposito bombole GPL
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Liquidi infiammabili							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Incendio							
NON CONFORMITÀ	Deposito bombole esposto alla radiazione solare							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Le bombole di GPL sono in deposito presso cabinotto che è esposto alle radiazioni solari  Foto 2023							
	 Foto 2022							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Si consiglia (misura migliorativa) di realizzare una tettoia di protezione, al fine di non esporre le bombole alla radiazione solare diretta							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura attuata (bombole posizionate in deposito tettoiato)							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Piano Terra	ST.	Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Vie di esodo							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Gestione delle emergenze							
NON CONFORMITÀ	Uscita di emergenza non apribile nel verso dell'esodo e non dotata di illuminazione di emergenza							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	L'uscita di emergenza a servizio di Villa Orengo non è apribile nel verso dell'esodo e dotata di maniglione antipanico. La stessa non risulta idoneamente dotata di illuminazione di emergenza.							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale e gli utenti del pericolo presente.							
DA PIANIFICARE	Rendere l'uscita di emergenza apribile nel verso dell'esodo e dotarla di maniglione antipanico. Introdurre apposita illuminazione di emergenza a servizio delle uscite in oggetto.							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura parzialmente attuata (presente illuminazione di emergenza)							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO			LIV.	Piano Secondo	ST.	Villa Orenco Sala dei Camini
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2		
FONTE DI RISCHIO	Vie di esodo						
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Gestione delle emergenze						
NON CONFORMITÀ	Uscita di emergenza non segnalata						
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Le uscite della Sala dei Camini non risultano idoneamente segnalate						
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale e gli utenti del pericolo presente.						
DA PIANIFICARE	Introdurre apposita segnaletica di emergenza a servizio delle uscite in oggetto.						
ORGANIZZATIVE							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura attuata (introdotto idonea segnaletica)						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Generale	ST.	
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Cassette di pronto soccorso, DAE							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Gestione delle emergenze							
NON CONFORMITÀ	Cassette di pronto soccorso con contenuto non aggiornato DAE non segnalato correttamente							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Alcune delle cassette di pronto soccorso presenti presso i vari edifici presentano un contenuto non idoneamente aggiornato Il defibrillatore presente presso Villa Orengo non è correttamente segnalato							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE								
DA PIANIFICARE	Segnalare idoneamente il DAE presente al piano terra di Villa Orengo (fuori e dentro la Palazzina)							
ORGANIZZATIVE	Aggiornare periodicamente il contenuto delle cassette, sostituendo i materiali utilizzati o scaduti Si suggerisce l'utilizzo delle check-list disponibili su intranet all'indirizzo: https://intranet.unige.it/sicurezza/primo-soccorso Effettuare manutenzione dei DAE presenti secondo le scadenze previste							
STATO DI ATTUAZIONE	Nuova non conformità							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Aree esterne	ST.	Lato Foresteria
RISCHIO: P x D =R	3	4	12	PRIORITÀ	IDP1			
FONTE DI RISCHIO	Vie di circolazione ed esodo							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Gestione delle emergenze							
NON CONFORMITÀ	Presenza di uscita di emergenza chiusa con lucchetto							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In un'area del Giardino è presente un'uscita di emergenza, dotata di maniglione antipánico che, per motivi di security è tenuta chiusa a chiave							
MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente.							
DA PIANIFICARE	Garantire la fruibilità delle vie di esodo e uscite di emergenza presenti nell'insediamento							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	ST.	Tutte le Palazzine
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2		
FONTE DI RISCHIO	Impianto elettrico						
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Elettrocuzione						
NON CONFORMITÀ	Presenza di quadri elettrici non segnalati						
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presso tutte le Palazzine sono presenti quadri elettrici non idoneamente segnalati				 FOTO 2022- VILLA ORENGO  FOTO 2023 – VILLA ORENGO		
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente						
DA PIANIFICARE	Introdurre idonea segnaletica relativa a: “tensione elettrica pericolosa” e “divieto di spegnere con acqua”						
ORGANIZZATIVE							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO			LIV.	Primo	ST.	Ufficio
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2		
Fonte di RISCHIO	Impianto elettrico						
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Elettrocuzione						
NON CONFORMITÀ	Server sprovvisto di sportello di protezione						
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Lo sportello del server ubicato presso gli uffici a primo piano è stato rimosso, in quanto non più in grado di contenere tutti i cavi presenti						
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente						
DA PIANIFICARE	Valutare la possibilità di installare un armadio di dimensioni maggiori, in grado di contenere tutti i cavi presenti nel server						
ORGANIZZATIVE							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO			LIV.	Piano Terra	ST.	Casa Ballini
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2		
Fonte di rischio	Impianto elettrico						
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Elettrocuzione						
NON CONFORMITÀ	Quadro elettrico sprovvisto di sportello						
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presenza di quadro elettrico sprovvisto di sportello di protezione e di segnaletica di sicurezza						
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente						
DA PIANIFICARE	Dotare il quadro elettrico di idoneo sportello di protezione Introdurre idonea segnaletica di “tensione elettrica pericolosa” e “divieto di spegnere con acqua”						
ORGANIZZATIVE							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	LIV.	Area esterna	ST.	Vivaio
RISCHIO: P x D = R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2
FONTE DI RISCHIO	Pulsante sgancio corrente				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Elettrocuzione, incendio				
NON CONFORMITÀ	Pulsante di sgancio corrente non segnalato				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Al di fuori dell'ingresso del Vivaio è presente un pulsante di sgancio della corrente elettrica non segnalato				 Foto 2023
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale addetto alle squadre di emergenza del pericolo presente				
DA PIANIFICARE	Introdurre apposita segnaletica relativa al pulsante di sgancio della corrente elettrica presente				
ORGANIZZATIVE					
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO			LIV.		ST.	Serra
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2		
FONTE DI RISCHIO	Impianto fotovoltaico						
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Elettrocuzione, incendio						
NON CONFORMITÀ	Quadro e impianto fotovoltaico non segnalati Pulsante di sgancio non segnalato						
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Non è presente la segnaletica relativa all'impianto fotovoltaico esistente e al relativo pulsante di sgancio						
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale addetto alle squadre di emergenza del pericolo presente						
DA PIANIFICARE	Segnalare il quadro elettrico e la parte di impianto a servizio dei pannelli fotovoltaici che rimangono in tensione, in presenza di luce solare, anche dopo l'azionamento del sezionatore generale. Introdurre idonea segnalazione del pulsante di sgancio presente e al rischio di elettrocuzione con relativi divieti						
ORGANIZZATIVE	Acquisire copia del certificato di collaudo ai sensi del DM 19/2/2007 Aggiornare il Piano di Emergenza della sede, con scheda specifica in merito alla presenza dell'impianto fotovoltaico e alle modalità di gestione di un'eventuale emergenza						
STATO DI ATTUAZIONE	Misura parzialmente attuata (pulsante di sgancio segnalato)						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO			LIV.	Villa Orengo	ST.	Piano primo
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2		
FONTE DI RISCHIO	Apparecchiature elettriche di riscaldamento						
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Elettrocuzione, incendio						
NON CONFORMITÀ	Uso di apparecchiature elettriche ausiliarie di riscaldamento					 FOTO 2023	
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presenza di apparecchiature di riscaldamento elettriche, acquistate dall'Ateneo, in uso presso vari locali della Palazzina di Villa Orengo						
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente						
DA PIANIFICARE	Verificare se l'impianto elettrico presente a servizio dell'edificio sia idoneo a supportare il carico costituito dalle apparecchiature in uso Manutenzione programmata degli apparecchi di riscaldamento presenti						
ORGANIZZATIVE	Verificare che siano utilizzate solo apparecchiature elettriche autorizzate. Ove non autorizzate, procedere alla loro rimozione. <i>L'uso di queste apparecchiature NON può essere autorizzato se:</i> <i>1) tali apparecchiature non riportano marchio CE;</i> <i>2) le componenti elettriche non risultano in buono stato,</i> <i>3) l'installazione, l'uso e la manutenzione di questi prodotti non avvengono in base a quanto riportato sul manuale;</i> <i>4) stufette, radiatori, bollitori, etc. sono installati lungo un percorso di esodo;</i> <i>5) tali apparecchiature sono installate in vicinanza di prodotti chimici, combustibili o infiammabili;</i> <i>6) vengono sovraccaricati singoli componenti elettrici (es. multiprese a ciabatta ed adattatori multipli – I così detti collegamenti “ad albero di natale”);</i> <i>7) la potenza assorbita da questi utilizzatori non è compatibile con le caratteristiche dell'impianto elettrico.</i> <i>In generale, si sconsiglia l'autorizzazione dell'uso di apparecchiature che comportano rischi quali ustioni, incendi di origine elettrica, etc.. a meno che esse non siano necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative.”</i>						
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					LIV.	Villa Orengo Casa Maurizio Vivaio Casa Rustica	ST.	Spogliatoi e Locali ristoro
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2				
FONTE DI RISCHIO	Apparecchiature elettriche ausiliarie								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Elettrocuzione, incendio								
NON CONFORMITÀ	Uso di apparecchiature di riscaldamento ambienti e cibi / bevande ausiliari								
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In sede di sopralluogo si è riscontrata la presenza, presso le varie palazzine dell'insediamento, di apparecchiature elettriche ausiliarie (stufe, fornelli, macchine per caffè, frigoriferi ecc)								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente.								
DA PIANIFICARE	Manutenzione programmata degli apparecchi di riscaldamento ambientale e di cibi e bevande presenti								
ORGANIZZATIVE	Verificare che siano utilizzate solo apparecchiature elettriche autorizzate. Ove non autorizzate, procedere alla loro rimozione. <i>L'uso di queste apparecchiature NON può essere autorizzato se:</i> 1) tali apparecchiature non riportano marchio CE; 2) le componenti elettriche non risultano in buono stato, 3) l'installazione, l'uso e la manutenzione di questi prodotti non avvengono in base a quanto riportato sul manuale; 4) stufette, radiatori, bollitori, etc. sono installati lungo un percorso di esodo; 5) tali apparecchiature sono installate in vicinanza di prodotti chimici, combustibili o infiammabili; 6) vengono sovraccaricati singoli componenti elettrici (es. multiprese a ciabatta ed adattatori multipli – I così detti collegamenti “ad albero di natale”); 7) la potenza assorbita da questi utilizzatori non è compatibile con le caratteristiche dell'impianto elettrico. <i>In generale, si sconsiglia l'autorizzazione dell'uso di apparecchiature che comportano rischi quali ustioni, incendi di origine elettrica, etc.. a meno che esse non siano necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative.”</i>								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare								

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Villa Orenco - uffici Foresteria Casa Ballini – locale Tecnico Seedbank
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
Fonte di Rischio	Impianto elettrico							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Elettrocuzione, inciampo							
NON CONFORMITÀ	Presenza di prese multiple e prolunghe							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Sono presenti prese multiple, prolunghe e cavi a pavimento per l'alimentazione di attrezzature di lavoro e di alcune apparecchiature elettriche presenti in vari luoghi di lavoro  Foto 2023							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Valutare la possibilità di incrementare le prese fisse disponibili, riducendo la presenza di prese multiple e cavi a pavimento per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche							
ORGANIZZATIVE	Disciplinare l'uso delle apparecchiature elettriche non inerenti le attività lavorative e procedere alla loro periodica manutenzione							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Piano Terra	ST.	Casa Maurizio - Spogliatoio
RISCHIO: P x D =R	1	3	3	PRIORITÀ	IDP3			
Fonte di rischio	Impianto elettrico							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Elettrocuzione							
NON CONFORMITÀ	Presenza di lampada priva di portalampade						 Foto 2021	
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Nello spogliatoio a piano terra di Casa Maurizio è presente una lampada priva di lampadario / portalampade							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Introdurre il lampadario / portalampade che risulta assente							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Aree esterne Esterno Vivaio, Esterno Serra, Cava	
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2				
FONTE DI RISCHIO	Parapetti								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro								
NON CONFORMITÀ	Aree esterne prive di idonei parapetti				  FOTO 2022				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In varie aree esterne, accessibili al personale e ai visitatori, sono presenti dislivelli sprovvisti di idoneo parapetto								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente. Interdire l'accesso ai passaggi / luoghi di lavoro che risultano sprovvisti di parapetto, tramite installazione di protezioni provvisorie.								
DA PIANIFICARE	Introdurre idoneo parapetto a servizio di tutte le aree che ne risultano sprovviste Viste le peculiari caratteristiche del luogo di lavoro, l'intervento potrà ad esempio consistere nella realizzazione di protezioni tramite l'introduzione di siepi o di boschetti di specie arboree che interdicano l'accesso alle aree a rischio caduta.								
ORGANIZZATIVE									
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Richiesto incontro con la Sovrintendenza per la valutazione degli interventi migliorativi da attuare								

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					LIV.	Aree esterne	ST.	Generale
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2				
FONTE DI RISCHIO	Parapetti								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caduta dall'alto								
NON CONFORMITÀ	Altezza parapetto inferiore ai requisiti normativi								
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In numerose aree esterne, accessibili al personale e ai visitatori, sono presenti parapetti di altezza inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE	Evidenziare il pericolo con opportuna cartellonistica. Interdire l'accesso ai passaggi / luoghi di lavoro che risultano sprovvisti di idoneo parapetto, tramite installazione di protezioni provvisorie (es: reti metalliche fissate alle estremità e tra di loro, in modo da creare una barriera non attraversabile e non facilmente rimovibile).								
DA PIANIFICARE	Innalzare i parapetti fino ad altezza minima pari a 100 cm.								
ORGANIZZATIVE	Essendo il Giardino nel suo complesso sottoposto a vincolo, gli interventi da effettuare dovranno essere valutati con la Sovrintendenza competente per territorio. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, può adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Richiesto incontro con la Sovrintendenza per la valutazione degli interventi migliorativi da attuare								

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO			LIV.		ST.	Pergola Fiorentina
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2		
FONTE DI RISCHIO	Parapetti						
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro						
NON CONFORMITÀ	Aree esterne prive di idonei parapetti						
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In varie aree esterne, accessibili al personale e ai visitatori, sono presenti dislivelli provvisti di parapetto costituito da boschetti di specie arboree che risultano non continui						
					 FOTO 2022		
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente.						
DA PIANIFICARE	Ove si utilizzino parapetti costituiti da specie arboree in corrispondenza di dislivelli, occorre garantire la loro continuità						
ORGANIZZATIVE							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Richiesto incontro con la Sovrintendenza per la valutazione degli interventi migliorativi da attuare						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Aree esterne
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Terrazzamenti							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro, elettrocuzione							
NON CONFORMITÀ	Terrazzamenti con pericolo di caduta dall'alto Cavi elettrici non segnalati							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Nella zona di confine con il bosco adiacente vi sono diversi terrazzamenti, che presentano rischio di caduta in profondità con dislivelli anche superiori ai due metri I fili in fotografia sono elettrificati e il rischio di elettrocuzione non è segnalato adeguatamente							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente Interdire l'accesso ai passaggi / luoghi di lavoro che risultano sprovvisti di idoneo parapetto, tramite installazione di protezioni provvisorie (es: reti metalliche fissate alle estremità e tra di loro, in modo da creare una barriera non attraversabile e non facilmente rimovibile).							
DA PIANIFICARE	Predisporre barriere arboree o steccati anche in legno al fine di eliminare tale rischio Segnalare adeguatamente il rischio di elettrocuzione, a seguito di contatto con i fili elettrici presenti							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Richiesto incontro con la Sovrintendenza per la valutazione degli interventi migliorativi da attuare							

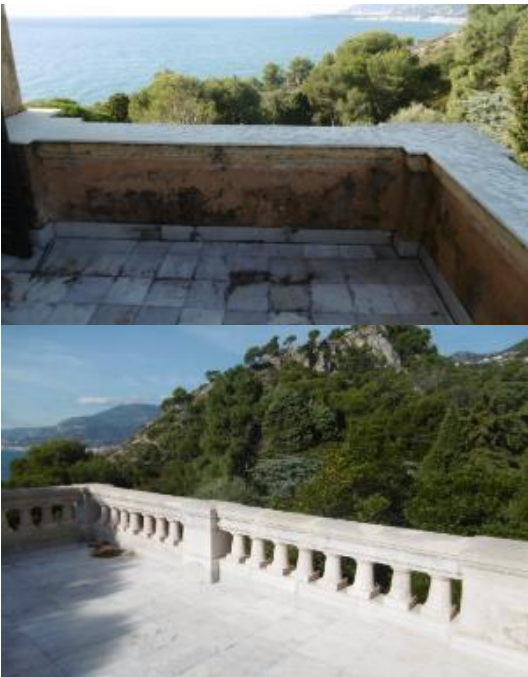
DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Aree esterne	ST.	Ingresso carrabile
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Parapetti							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caduta dall'alto							
NON CONFORMITÀ	Altezza parapetto inferiore ai requisiti normativi						 FOTO 2022	
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presso l'accesso carrabile è presente un parapetto di altezza inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Evidenziare il pericolo con opportuna cartellonistica. Interdire l'accesso ai passaggi / luoghi di lavoro che risultano sprovvisti di idoneo parapetto, tramite installazione di protezioni provvisorie (es: reti metalliche fissate alle estremità e tra di loro, in modo da creare una barriera non attraversabile e non facilmente rimovibile).							
DA PIANIFICARE	Innalzare i parapetti fino ad altezza minima pari a 100 cm.							
ORGANIZZATIVE	Essendo il Giardino nel suo complesso sottoposto a vincolo, gli interventi da effettuare dovranno essere valutati con la Sovrintendenza competente per territorio. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, può adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Richiesto incontro con la Sovrintendenza per la valutazione degli interventi migliorativi da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Aree esterne
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Parapetti							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Vasche prive di idonei parapetti				 FOTO 2022			
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Sono presenti vasche esterne, accessibili al personale e ai visitatori, sprovviste di idonea protezione per cadute accidentali al loro interno  FOTO 2023							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente. Interdire l'accesso ai passaggi / luoghi di lavoro che risultano sprovvisti di parapetto, tramite installazione di protezioni provvisorie.							
DA PIANIFICARE	Introdurre idoneo parapetto che impedisca la caduta accidentale nelle vasche presenti In alternativa, valutare la possibilità di inserire una rete in ciascuna vasca a una profondità non superiore a 10 cm dal pelo dell'acqua, che consenta di evitare il rischio di annegamento							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Richiesto incontro con la Sovrintendenza per la valutazione degli interventi migliorativi da attuare							

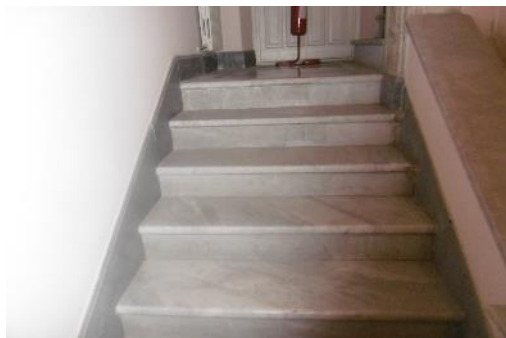
DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ		IDP2		
FONTE DI RISCHIO	Parapetti							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caduta dall'alto							
NON CONFORMITÀ	Altezza parapetto inferiore ai requisiti normativi							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In corrispondenza delle terrazze esterne sono presenti parapetti di altezza inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente  FOTO 2023							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Evidenziare il pericolo con opportuna cartellonistica. Interdire l'accesso ai passaggi / luoghi di lavoro che risultano sprovvisti di idoneo parapetto, tramite installazione di protezioni provvisorie (es: reti metalliche fissate alle estremità e tra di loro, in modo da creare una barriera non attraversabile e non facilmente rimovibile).							
DA PIANIFICARE	Innalzare i parapetti fino ad altezza minima pari a 100 cm.							
ORGANIZZATIVE	Essendo l'Edificio sottoposto a vincolo, gli interventi da effettuare dovranno essere valutati con la Sovrintendenza competente per territorio. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, può adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Richiesto incontro con la Sovrintendenza per la valutazione degli interventi migliorativi da attuare							

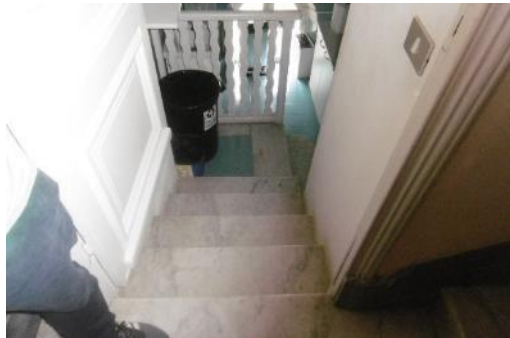
DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO			LIV.		ST.	Villa Orengo – Scala accesso ai piani
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2		
Fonte di rischio	Parapetti						
Categoria e tipologia di rischio	Caduta dall'alto						
Non conformità	Altezza parapetto inferiore ai requisiti normativi						
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Villa Orengo: la scala di collegamento tra i piani presenta parapetto di altezza pari a 75 cm e 80 cm in corrispondenza di alcune finestre presenti lungo la stessa						
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente						
DA PIANIFICARE	Innalzare il parapetto fino ad altezza minima pari a 100 cm.						
ORGANIZZATIVE	Essendo l'Edificio sottoposto a vincolo, gli interventi da effettuare dovranno essere valutati con la Sovrintendenza competente per territorio. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, può adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.						
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Richiesto incontro con la Sovrintendenza per la valutazione degli interventi migliorativi da attuare						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Piani dal 2° al 5°	ST.	Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Scale fisse							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Scala senza corrimano				 FOTO 2022			
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Villa Orengo: la scala di collegamento tra i piani secondo e quinto è sprovvista di corrimano in vari punti e di dispositivi antiscivolo sui gradini							
	 FOTO 2023							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Introdurre idoneo corrimano a servizio dei piani che ne risultano sprovvisti Introdurre i dispositivi antiscivolo sui gradini che ne risultano sprovvisti							
ORGANIZZATIVE	Essendo l’Edificio sottoposto a vincolo, gli interventi da effettuare dovranno essere valutati con la Sovrintendenza competente per territorio.							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

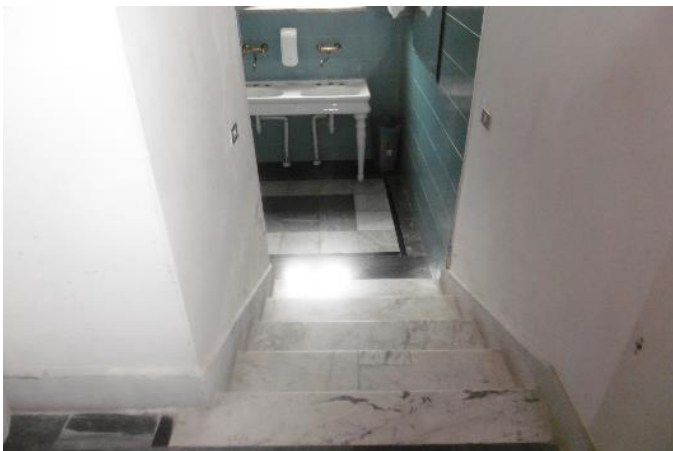
DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Piano ammezzato	ST.	Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Gradini							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Accesso a locale su scala non segnalato				 FOTO 2023			
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Villa Orengo: l'accesso al locale ristoro avviene dalla scala centrale di accesso ai piani direttamente su rampa di scale interna che scende all'area di ristoro con pericolo di inciampo e caduta La scala è inoltre sprovvista di idoneo corrimano e di strisce antiscivolo							
	 FOTO 2023							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Introdurre idonea segnaletica di pericolo di caduta in corrispondenza dell'accesso al locale Dotare la scala che scende al locale ristoro di idoneo corrimano Introdurre dispositivi antiscivolo sui gradini delle scale in oggetto							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Nuova non conformità							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Tutti i piani	ST.	Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2			
Fonte di rischio	Lesioni e/o faticenze							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caratteristiche igienico strutturali degli ambienti							
NON CONFORMITÀ	Presenza di infiltrazioni a parete e a soffitto					 FOTO 2022		
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Molte aree della struttura presentano sfarinamento dell'intonaco a causa delle infiltrazioni							
	 FOTO 2023							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE								
DA PIANIFICARE	Individuare le cause delle infiltrazioni presenti e procedere alla loro risoluzione Prevedere il ripristino degli intonaci che risultano ammalorati.							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO			LIV.	Piano Terra	ST.	Villa Orengo – Accesso area WC pubblico
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2		
Fonte di rischio	Scale fisse						
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro						
NON CONFORMITÀ	Scala senza corrimano				 FOTO 2023		
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Villa Orengo: la scala di collegamento con la zona dei WC a piano terra è sprovvista di corrimano e di strisce antiscivolo sui gradini						
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente						
DA PIANIFICARE	Introdurre idoneo corrimano a servizio della scala Introdurre dispositivi antiscivolo sui gradini delle scale in oggetto						
ORGANIZZATIVE	Essendo l'Edificio sottoposto a vincolo, gli interventi da effettuare dovranno essere valutati con la Sovrintendenza competente per territorio.						
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					LIV.	Piano Primo	ST.	Villa Orengo – scala esterna
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2				
FONTE DI RISCHIO	Scale fisse								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro								
NON CONFORMITÀ	Scala senza corrimano								
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Villa Orengo: la scala di collegamento tra il terrazzo del primo piano e il piano terra è sprovvista di corrimano								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente								
DA PIANIFICARE	Introdurre idoneo corrimano a servizio della scala								
ORGANIZZATIVE	Essendo l'Edificio sottoposto a vincolo, gli interventi da effettuare dovranno essere valutati con la Sovrintendenza competente per territorio.								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare								

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	ST.	Casa Ballini – scala esterna e scala interna Foresteria	
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Scale fisse							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Scala senza corrimano				 FOTO 2022 – CASA BALLINI ESTERNA			
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Casa Ballini, Foresteria: presenza di rampe di scale sprovviste di corrimano: Sono inoltre assenti dispositivi antiscivolo sui gradini							
	 FOTO 2023 – CASA BALLINI INTERNA							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale e gli utenti del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Introdurre idoneo corrimano a servizio della scala Introdurre dispositivi antiscivolo sui gradini delle scale in oggetto							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.		ST.	Casa Maurizio – scala esterna Scala che scende a fianco palazzina Vivaio Scala a locale deposito carburanti
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ		IDP2
Fonte di rischio	Scale fisse					
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro					
NON CONFORMITÀ	Scale senza parapetto e corrimano					
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Casa Maurizio, esterno Palazzina Vivaio: presenza di rampe di scale sprovviste di parapetto e corrimano: Sono inoltre assenti dispositivi antiscivolo sui gradini. Queste caratteristiche risultano comuni a varie rampe di scale esterne presenti all'interno dei Giardini Hanbury  FOTO 2023 – VIVAIO  FOTO 2022 – CASA MAURIZIO					
	MISURE DA ATTUARSI					
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente					
DA PIANIFICARE	Dotare le scale dei parapetti che risultano assenti Introdurre idoneo corrimano a servizio della scala Si consiglia di valutare il coefficiente di attrito delle pedate o di introdurre dispositivi antiscivolo sui gradini delle scale in oggetto					
ORGANIZZATIVE	Mantenere puliti i gradini presenti, al fine di evitare il rischio di scivolamento					
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare					

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Piano Primo	ST.	Casa Rustica Villa Orenco – primo piano
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Parapetti							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caduta dall’alto							
NON CONFORMITÀ	Altezza parapetto finestra inferiore ai requisiti normativi							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Casa Rustica (primo piano), Villa Orenco (primo piano): presenza di finestre con parapetto di altezza inferiore alla norma							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Innalzare il parapetto fino ad altezza minima pari a 100 cm.							
ORGANIZZATIVE	Essendo l'Edificio sottoposto a vincolo, gli interventi da effettuare dovranno essere valutati con la Sovrintendenza competente per territorio. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, può adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. Richiesto incontro con la Sovrintendenza per la valutazione degli interventi migliorativi da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Piano Terra Piano Secondo Piano Fondi	ST.	Villa Orengo Sala da Pranzo Sala dei Camini Laboratorio Didattico
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2			
Fonte di rischio	Finestrature							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Porte-Finestre con vetri di cui non sono note le caratteristiche di sicurezza							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Le Porte-finestre ubicate presso alcuni locali di Villa Orengo presentano vetri di cui non sono note le caratteristiche di sicurezza							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Si consiglia di introdurre idonea pellicola a protezione delle vetrature esistenti							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Piano Primo	ST.	Casa Rustica
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2			
Fonte di rischio	Finestrature							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Superfici vetrate di cui non sono note le caratteristiche di sicurezza				 FOTO 2023			
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Le finestre e porte – finestre ubicate presso alcuni locali a primo piano di Casa Rustica presentano vetri di cui non sono note le caratteristiche di sicurezza							
	 FOTO 2023							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Si consiglia di introdurre idonea pellicola a protezione delle finestre esistenti							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Piano Terra	ST.	Casa Rustica
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Lesioni e/o faticenze							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Fessurazione su calcestruzzo							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In corrispondenza dell'ingresso al Museo, a piano Terra di Casa Rustica si riscontra una fessurazione del calcestruzzo su una trave con possibile caduta di materiale							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Monitorare le lesioni presenti sulle strutture Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino							
ORGANIZZATIVE	E' presente a tal proposito una relazione tecnica redatta dall'Architetto Mertina in organico presso i Giardini cui si rimanda per maggiori dettagli							
STATO DI ATTUAZIONE	Nuova non conformità							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Falegnameria (livello inferiore), Spogliatoio giardinieri, Casa del Sole
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Lesioni e/o fatiscenze							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caratteristiche igienico strutturali degli ambienti							
NON CONFORMITÀ	Presenza di infiltrazioni a parete e a soffitto							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presenza di infiltrazioni e di intonaco ammalorato							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE								
DA PIANIFICARE	Individuare le cause delle infiltrazioni presenti e procedere alla loro risoluzione Prevedere il ripristino degli intonaci che risultano ammalorati.							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	LIV.		ST.	Casa Ballini
RISCHIO: P x D = R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2
FONTE DI RISCHIO	Lesioni e/o fatiscenze				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caratteristiche igienico strutturali degli ambienti				
NON CONFORMITÀ	Presenza di crepa a parete				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Casa Ballini: salendo sulla scala che conduce a primo piano si segnala la presenza di profonda crepa a parete Analoghe crepe si manifestano anche in corrispondenza dell'ingresso all'edificio (lato interno)  FOTO 2023  FOTO 2022				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente Monitoraggio tramite introduzione di vetrini delle lesioni presenti				
DA PIANIFICARE	Richiedere una perizia sulle lesioni presenti sulla struttura Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino				
ORGANIZZATIVE	In attesa dei risultati della perizia tecnica, limitare al minimo il carico statico sui solai e sulle strutture portanti dell'edificio				
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	LIV.		ST.	Casa Rustica, Falegnameria (livello inferiore) Foresteria
RISCHIO: P x D = R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2
Fonte di Rischio	Lesioni e/o faticescenze				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caratteristiche igienico strutturali degli ambienti				
NON CONFORMITÀ	Presenza di crepe a parete e soffitto				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Casa Rustica, Falegnameria (livello inferiore), Foresteria (parete esterna): presenza di crepe a parete e soffitto  FOTO 2022 - FORESTERIA				
	 FOTO 2023 - FALEGNAMERIA				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente				
DA PIANIFICARE	Monitorare le lesioni presenti sulle strutture Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino				
ORGANIZZATIVE	Effettuare un'analisi geologico-geotecnica di dettaglio				
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	LIV.		ST.	Villa Orengo Piani Terra e Fondi
RISCHIO: P x D = R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2
Fonte di rischio	Lesioni e/o fatiscenze				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caratteristiche igienico strutturali degli ambienti				
NON CONFORMITÀ	Presenza di crepe a parete e soffitto				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Si segnala ai piani terra (es: sale museali) e fondi presenza di crepe a parete e soffitto, pavimenti imbarcati ecc   FOTO 2023 – SALE MUSEALI  FOTO 2023 - DEPOSITO PIANO FONDI				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente				
DA PIANIFICARE	Monitorare le lesioni presenti sulle strutture Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino				
ORGANIZZATIVE	Effettuare un'analisi geologico-geotecnica di dettaglio				
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Foresteria (piano terra)
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
Fonte di rischio	Lesioni e/o faticenze							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Caratteristiche igienico strutturali degli ambienti							
NON CONFORMITÀ	Pavimento sollevato					 FOTO 2022		
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Foresteria (piano terra): pavimento sollevato per la presenza di radici di un vicino ulivo							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Monitorare la stabilità della struttura Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Aree esterne	ST.	Vaccheria
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Caduta materiali, Caduta dall'alto							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Presenza di depositi di materiale in struttura puntellata				 FOTO 2022			
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Vaccheria (deposito esterno): presenza di aree puntellate cui non è interdetto in modo efficace l'accesso							
	 FOTO 2023							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Inibire l'accesso all'area interessata dall'incendio Introdurre segnaletica di divieto di accesso all'area							
ORGANIZZATIVE	Monitorare il rispetto del divieto di accesso all'area							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	Loggiato esterno	ST.	Villa Orengo
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2			
FONTE DI RISCHIO	Caduta materiali							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Coperture su cui sono stati effettuati sondaggi da ripristinare							
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Villa Orengo (loggiato esterno): coperture sottoposte a sondaggi e non ripristinate							
								
	FOTO 2023				FOTO 2022			
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Procedere a manutenzione delle coperture presenti							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.	ST.	Tempietto del Frantoio
RISCHIO: P x D = R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2
Fonte di rischio	Caduta materiali				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro				
NON CONFORMITÀ	Caduta di materiale dall'alto				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Tempietto del frantoio: presenza di coperture puntellate con pericolo di caduta di materiali				 FOTO 2021
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente Interdire l'accesso all'area a tutto il personale non autorizzato e ai visitatori				
DA PIANIFICARE	Monitorare la stabilità della struttura Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino				
ORGANIZZATIVE	Reperire documentazione tecnica e di calcolo attestante l'idoneità dei puntelli a garantire la sicurezza dell'opera sotto carico, al fine di prendere atto della possibilità di accesso dei visitatori alla struttura				
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.	ST.	Area esterna
RISCHIO: P x D = R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2
Fonte di rischio	Caduta materiali				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro				
NON CONFORMITÀ	Caduta di materiale dall'alto				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Struttura di supporto all'anfiteatro superiore da cui si distaccano parti di intonaco Alcuni ferri di armatura dei pilastri risultano scoperti L'accesso all'area è interdetto con nastro bianco e rosso, ma la segnalazione potrebbe non essere rispettata dai visitatori  FOTO 2023  FOTO 2022				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente				
DA PIANIFICARE	Monitorare la stabilità della struttura Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino (inclusi i ferri delle armature che risultano scoperti) Segnalare chiaramente il divieto di accesso all'area per i non addetti Sostituire il nastro bianco-rosso con altre misure più efficaci (es. reti metalliche) per la segregazione dell'area pericolosa				
ORGANIZZATIVE	Verificare il rispetto da parte dei visitatori del divieto di accesso all'area				
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.	ST.	Aree esterne – Muro perimetrale lato mare
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2
Fonte di rischio	Muro perimetrale				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro				
NON CONFORMITÀ	Muro perimetrale in parte crollato o danneggiato				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In corrispondenza del muro perimetrale lato mare è presente una porzione che è parzialmente crollata e abbattuta per metterla in sicurezza. L'area è al momento protetta da transenne per evitare l'accesso con pericolo di caduta dall'alto. E' presente altra area in cui il muretto si sta abbassando e può essere a rischio crollo anche parziale Sotto il muretto passa un percorso pedonale che corre lungo il mare   FOTO 2023 FOTO 2022				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente Interdire l'accesso ai passaggi / luoghi di lavoro che risultano sprovvisti di idoneo parapetto, tramite installazione di protezioni provvisorie (es: reti metalliche fissate alle estremità e tra di loro, in modo da creare una barriera non attraversabile e non facilmente rimovibile).				
DA PIANIFICARE	Monitorare la stabilità della struttura Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino Il ripristino deve essere effettuato nella porzione abbattuta e sostituita da transenne Nell'area deve essere chiaramente segnalato il divieto di accesso				
ORGANIZZATIVE	Segnalare la situazione di pericolo all'Ente gestore del percorso pedonale a mare, affinché valuti l'adozione di eventuali misure interdittive				
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare. E' stato recentemente attuato un intervento di somma urgenza, a protezione di altra porzione di muro che aveva subito erosione marina				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.		ST.	Aree esterne – Muro perimetrale
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ		IDP2
Fonte di rischio	Muro perimetrale					
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro					
NON CONFORMITÀ	Muro perimetrale in parte crollato o danneggiato					
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In corrispondenza del muro perimetrale è presente una porzione che è stata parzialmente abbattuta per metterla in sicurezza, poiché rischiava di crollare e di trascinare con sé il vicino tubo di alimentazione del gas alla centrale termica che serve Villa Orengo. L'accesso all'area è interdetto con nastro bianco e rosso  FOTO 2022  FOTO 2021					
	MISURE DA ATTUARSI					
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente					
DA PIANIFICARE	Monitorare la stabilità della struttura Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino Il ripristino deve essere effettuato nella porzione abbattuta Nell'area deve essere chiaramente segnalato il divieto di accesso Sostituire il nastro bianco-rosso con altre misure più efficaci (es. reti metalliche) per la segregazione dell'area pericolosa					
ORGANIZZATIVE	Deve essere costantemente monitorata la sicurezza della tubazione del gas presente nell'area					
STATO DI ATTUAZIONE	Misura parzialmente attuata (effettuato primo intervento per mettere in sicurezza il tubo del gas)					

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.	ST.	Villa Orenco - Terrazza esterna
RISCHIO: P x D = R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2
Fonte di rischio	Caduta materiali				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro				
NON CONFORMITÀ	Caduta di materiale dall'alto				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Sulla terrazza esterna di Villa Orenco si segnalano alcuni distacchi di intonaco dalla facciata, con pezzi a terra Si riscontrano fessurazione e distacchi di materiali, in aree interessate dal passaggio anche dei turisti Sul lato est della villa è presente un camino che mostra la lastra lapidea di copertura spezzata, immediatamente sopra una terrazza aperta al pubblico.  FOTO 2023  FOTO 2023				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente				
DA PIANIFICARE	Monitorare la stabilità della struttura Sulla base dei risultati, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino Procedere alla manutenzione delle terrazze della villa, ove, anche per effetto del fogliame che inibisce il regolare deflusso delle acque meteoriche, si verificano infiltrazioni.				
ORGANIZZATIVE	E' presente a tal proposito una relazione tecnica redatta dall'Architetto Mertina in organico presso i Giardini cui si rimanda per maggiori dettagli Effettuare un'indagine geologica di dettaglio				
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.		ST.	Foresteria – Deposito fitofarmaci
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ		IDP2
Fonte di rischio	Passaggi					
Categoria e tipologia di rischio	Ambienti di lavoro					
Non conformità	Passaggio tra due locali basso e non segnalato					
Descrizione particolareggiata	Presso il Deposito Fitofarmaci a piano terra della Foresteria è presente un passaggio basso non segnalato, con rischio di urto del capo					
	MISURE DA ATTUARSI					
Transitorie	Informare il personale del pericolo presente					
Da pianificare	Introdurre idonea segnaletica giallo-nera di pericolo di urto del capo					
Organizzative						
Stato di attuazione	Misura da attuare					

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.		ST.	Foresteria – Deposito fitofarmaci
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ		IDP2
Fonte di rischio	Uso di fitofarmaci					
Categoria e tipologia di rischio	Ambienti di lavoro					
Non conformità	Assenza di lavaocchi					
Descrizione particolareggiata	Presso il Deposito Fitofarmaci non è presente un dispositivo lavaocchi da utilizzare in caso di necessità					
	MISURE DA ATTUARSI					
Transitorie	Informare il personale del pericolo presente					
Da pianificare	Introdurre idoneo dispositivo lavaocchi a servizio del locale					
Organizzative						
Stato di attuazione	Nuova non conformità					

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.		ST.	Villa Orenco – deposito piano terra Foresteria – Deposito fitofarmaci Casa Maurizio - Depositi
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ		IDP2
FONTE DI RISCHIO	Scaffalature					
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Attrezzature di lavoro					
NON CONFORMITÀ	Scaffalature non fissate					
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Presso il Deposito a Piano Terra di Villa Orenco, il Deposito Fitofarmaci a piano terra della Foresteria e i Depositi di Casa Maurizio sono presenti scaffalature non fissate					 FOTO 2023
	MISURE DA ATTUARSI					
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente					
DA PIANIFICARE	Fissare idoneamente le scaffalature presenti					
ORGANIZZATIVE	Rimuovere il materiale posizionato sull'ultimo ripiano della scaffalatura					
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare					

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.		ST.	Villa Orengo – terzo piano
RISCHIO: P x D =R	2	2	4	PRIORITÀ	IDP2			
Fonte di rischio	Parapetto							
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro							
NON CONFORMITÀ	Parapetto non fissato completamente				 Foto 2023			
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	A terzo piano di Villa Orengo, all'esterno del locale dove sono stampate le etichette, è presente lungo la scala di accesso un parapetto che non appare completamente fissato							
	MISURE DA ATTUARSI							
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente							
DA PIANIFICARE	Fissare idoneamente il parapetto presente							
ORGANIZZATIVE								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura attuata (parapetto fissato)							

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					LIV.		ST.	Aree esterne
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2				
FONTE DI RISCHIO	Illuminazione								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro, passaggi esterni								
NON CONFORMITÀ	Sistema di illuminazione esterna incompleto								
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Il sistema di illuminazione esterna che serve il giardino risulta incompleto e non copre tutti i passaggi e i percorsi presenti								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente								
DA PIANIFICARE	Estendere il sistema di illuminazione esterna anche alle aree che ne sono al momento sprovviste								
ORGANIZZATIVE	Predisporre e diffondere un ordine di servizio da parte del Dirigente che vieti di lavorare negli orari di assenza luce naturale, in tutte le zone dei Giardini non coperte da impianto di illuminazione								
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare								

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					LIV.		ST.	Falegnameria
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2				
FONTE DI RISCHIO	Parapetto								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro								
NON CONFORMITÀ	Attrezzature di lavoro in area sprovvista di fermo				 FOTO 2022				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Alcune attrezzature di lavoro (es: motozappa, trinciasarmenti) sono posizionate in spazio sopraelevato, con pericolo di caduta in fase di movimentazione								
	 FOTO 2023								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente								
DA PIANIFICARE	Introdurre fermo / parapetto che ne prevenga la caduta in fase di spostamento dell'attrezzatura								
ORGANIZZATIVE									
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare								

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO				LIV.	ST.	Aree esterne – Muro perimetrale lato ingresso carrabile
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2		
FONTE DI RISCHIO	Muro perimetrale						
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro						
NON CONFORMITÀ	Muro perimetrale in parte danneggiato						
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In corrispondenza del muro perimetrale lato ingresso carrabile è presente una vasta crepa						
	FOTO 2022						
	MISURE DA ATTUARSI						
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente Monitoraggio delle lesioni presenti						
DA PIANIFICARE	Richiedere una perizia sulle lesioni presenti sulla struttura Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino						
ORGANIZZATIVE							
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare						

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.	ST.	Aree esterne – Passaggio accesso cava
RISCHIO: P x D =R	3	4	12	PRIORITÀ	IDP1
FONTE DI RISCHIO	Passaggi				
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Possibili frane				
NON CONFORMITÀ	Passaggio accesso cava con muro in parte crollato				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In corrispondenza del passaggio di accesso alla cava in cui sono conferiti con l'uso dello scavatore i residui vegetali per poi essere bruciati, la montagna sottostante risulta parzialmente smottata   FOTO 2022				
	MISURE DA ATTUARSI				
TRANSITORIE	Informare il personale del pericolo presente Monitoraggio delle lesioni presenti sul fianco della montagna In attesa della ricezione della perizia sulla stabilità del muro, prevedere il divieto di transito con mezzi meccanici dal passaggio in oggetto				
DA PIANIFICARE	Richiedere una perizia al Dipartimento competente sulle lesioni presenti e sull'idoneità del terreno a sostenere il passaggio dell'escavatore Verificare che la staccionata presente sia in grado di garantire idonea protezione al passaggio del trattore Ove necessario, procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino				
ORGANIZZATIVE					
STATO DI ATTUAZIONE	Misura da attuare				

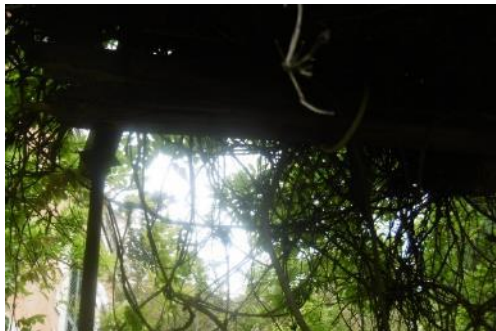
DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.		ST.	Aree esterne – Passaggi pedonali
RISCHIO: P x D =R	3	2	6	PRIORITÀ		IDP2
FONTE DI RISCHIO	Passaggi pedonali					
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro					
NON CONFORMITÀ	Passaggi pedonali con pericolo di inciampo					
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In corrispondenza di tutti i Giardini sono presenti passaggi pedonali con buche, rialzi nella pavimentazione, assenza di ciottoli, tombini sprofondati ecc   FOTO 2023					
	MISURE DA ATTUARSI					
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente					
DA PIANIFICARE	Procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino della pavimentazione presente					
ORGANIZZATIVE	Ove necessario, interdire l'accesso alle aree che possono risultare pericolose per il personale e i visitatori					
STATO DI ATTUAZIONE	Nuova non conformità					

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO		LIV.		ST.	Aree esterne – Generale Pavillon, Giardino dei Profumi, Scala sotto locale mensa Casa del Sole, Muratura delle scale lato sud e est
RISCHIO: P x D = R	2	4	8	PRIORITÀ		IDP2
Fonte di Rischio	Lesioni e fessurazioni					
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro					
NON CONFORMITÀ	Presenza di strutture lesionate					
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In corrispondenza di tutti i Giardini sono presenti strutture che presentano fessurazioni, spancamenti, crepe, distacchi di materiale, murature disgregate dalla vegetazione, caditoie da sostituire ecc, in aree interessate dal passaggio dei visitatori  FOTO 2023   FOTO 2023					
	MISURE DA ATTUARSI					
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente					
DA PIANIFICARE	Procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture in oggetto E' presente a tal proposito una relazione tecnica redatta dall'Architetto Mertina in organico presso i Giardini cui si rimanda per maggiori dettagli					
ORGANIZZATIVE	Ove necessario, interdire l'accesso alle aree che possono risultare pericolose per il personale e i visitatori Effettuare un'indagine geologica di dettaglio					
STATO DI ATTUAZIONE	Nuova non conformità					

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
EntelAmm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					LIV.		ST.	Pergola Sud
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2				
FONTE DI RISCHIO	Caduta materiali								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro								
NON CONFORMITÀ	Pergola con travi in legno lesionate				 FOTO 2023				
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In corrispondenza della Pergola Sud si segnalano alcune travi lesionate, con possibili distacchi di materiale, in aree interessate dal passaggio anche dei visitatori Tali aree sono state interdette con nastro bianco - rosso  FOTO 2023								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE	Informare il personale e i visitatori del pericolo presente								
DA PIANIFICARE	Procedere ai relativi interventi di messa in sicurezza e ripristino Sostituire il nastro bianco-rosso con altre misure più efficaci (es. reti metalliche) per la segregazione dell'area pericolosa								
ORGANIZZATIVE	Interdire l'accesso alle aree che possono risultare pericolose per il personale e i visitatori								
STATO DI ATTUAZIONE	Nuova non conformità								

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					LIV.		ST.	Generale
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2				
Fonte di rischio	Accessi incontrollati								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro								
NON CONFORMITÀ	Accessi incontrollati ai Giardini con varchi nella recinzione								
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	In sede di sopralluogo è stata segnalata la presenza di varchi realizzati nella recinzione esterna, con la possibilità di accessi non controllati anche negli orari di chiusura Questo può causare situazioni di pericolo, anche a seguito delle situazioni di non conformità segnalate (es: parapetti bassi o assenti, aree interdette a fronte di lesioni nelle strutture, pavimentazione danneggiata ecc)								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE									
DA PIANIFICARE	Individuare i varchi di accesso presenti e procedere alla loro chiusura								
ORGANIZZATIVE	Monitorare regolarmente la recinzione, al fine di individuare l'eventuale presenza di varchi non controllati								
STATO DI ATTUAZIONE	Nuova non conformità								

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					LIV.		ST.	Generale
RISCHIO: P x D =R	2	4	8	PRIORITÀ	IDP2				
Fonte di rischio	Passaggi carrabili interni								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ambienti di lavoro								
NON CONFORMITÀ	Non adeguata visibilità e segnalazione dei mezzi di trasporto interni								
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Sono utilizzati veicoli elettrici per il trasporto di persone e/o per uso interno che potrebbero non essere anticipatamente uditi o visti in prossimità di alcuni punti ciechi del percorso di visita, per esempio in corrispondenza della curva dal cancello principale che conduce all'ingresso di palazzo Orengo								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE	Limitare la velocità dei veicoli a 10 km/h e segnalarne il passaggio con adeguati avvisatori acustici								
DA PIANIFICARE	Prevedere nei tratti ciechi eventuali specchi parabolici ed adeguata cartellonistica di avvertimento per i pedoni								
ORGANIZZATIVE									
STATO DI ATTUAZIONE	Nuova non conformità								

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Relazione Tecnica della Sicurezza	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
Ente/Amm.ne	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA		
Plesso	Centro di Servizi per il Ponente Ligure Giardini Botanici Hanbury - GBH Corso Montecarlo, 43- 18039 Ventimiglia (IM) - Località La Mortola	ID	UP01 - ED 89÷105

	RIFERIMENTO PLANIMETRICO					LIV.		ST.	Generale
RISCHIO: P x D =R	2	3	6	PRIORITÀ	IDP2				
Fonte di rischio	Infortuni con attrezzature da giardinaggio								
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI RISCHIO	Attrezzature di lavoro								
NON CONFORMITÀ	Disponibilità documentazione da verificare								
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA	Si sono verificati alcuni infortuni a carico degli operatori connessi all'uso di attrezzature da giardinaggio (es: motosega) Da verificare la disponibilità e la corretta gestione della relativa documentazione di sicurezza								
	MISURE DA ATTUARSI								
TRANSITORIE									
DA PIANIFICARE									
ORGANIZZATIVE	Rendere disponibili il registro delle manutenzioni eseguite sulle macchine/attrezzature da giardinaggio, il registro dei corsi di formazione/interventi di addestramento svolti dai giardinieri, i verbali di consegna dei DPI								
STATO DI ATTUAZIONE	Nuova non conformità								